MERCURY
MARINER
MERCURY Sport Jet
FORCE Outboards

INFORMATIONS ENTRETIEN

☐ RECOMMENDATION
☑ BULLETIN

No. 99-16d

A l'attention du : ☑ Directeur des ventes ☐ Service comptable ☑ Directeur du service Entretien ☑ Technicien ☑ Directeur du service Pièces détachées

Note dans le cadre du Federal Boat Safety Act – Autocollant de commande à distance commander 3000 classic

Modèles concernés

Support de console pour commande à distance Commander 3000 Classic

MERCURY/MARINER/FORCE

Référence de la commande à distance

827270A21	827270A25
827270A22	827270A26
827270A23	827270A27

Code de date de boîte 8/12/99 (12 août 1999) à 9/29/99 (29 septembre 1999).

a - Code de date

Une certaine quantité de commande à distance à montage sur console Commander 3000 Classic, dont le code de date sur l'emballage est répertorié a été livrée avec le mauvais autocollant de plastron. Le mauvais autocollant comporte « R » (indiquant la marche arrière) imprimé à l'avant et « F » (indiquant la marche avant) imprimé à l'arrière du plastron lorsque la commande est montée à tribord. Poser un nouveau plastron Mercury réf. 37-827289--4 pour monter la commande à distance à tribord.

© 1999, Mercury Marine

Mauvais autocollant de montage à tribord

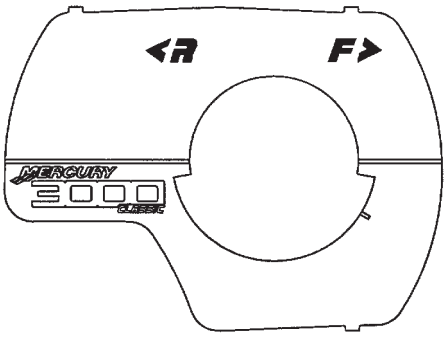

NOTIFICATION DES PROPRIETAIRES

Une combinaison de lettre/réclamation sera envoyée à tous les propriétaires enregistrés de produits hors-bord Mercury et Mariner et MerCruiser vendus avec un bateau construit entre le 12 août 1999 et le 31 octobre 19999. Le numéro d'identification de la coque (HIN) des ces bateaux se termine par 4 chiffres H9??, I9?? et J9??. La lettre recommande au propriétaire de définir si sa commande à distance est sujette à ce rappel et à prendre rendez–vous avec un concessionnaire agréé pour remplacer le plastron en question si nécessaire. Un exemplaire de la lettre est joint à ce bulletin.

INVENTAIRE DU CONCESSIONNAIRE

Les commandes à distance répertoriées avec les codes de date de l'étiquette de l'emballage 8/12/99 (12 août 1999) à 9/29/99 (29 septembre 1999) doivent être vérifiées pour autocollant de plastron incorrect et remplacées le cas échéant.

INSPECTION/CONTROLE

Vérifier l'autocollant le mauvais autocollant comporte « R » (indiquant la marche arrière) imprimé à l'avant et « F » (indiquant la marche avant) imprimé à l'arrière du plastron lorsque la commande est montée à tribord.

REPARATION

Remplacer le mauvais plastron. La dépose et le démontage de la commande à distance sont nécessaires. Voir le manuel d'entretien de la commande à distance 90-814705R2 Section 11.

PIECES DETACHEES

Qté 1 réf.n 37-827289--4 autocollant Mercury.

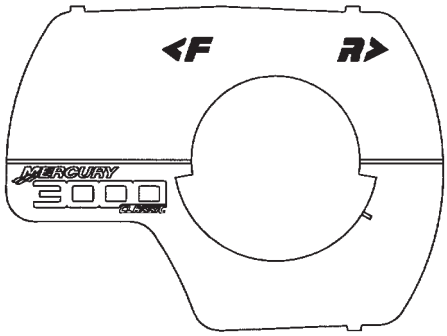

Autocollant REF. 37-827289--4

IDENTIFICATION DE LA MODIFICATION

Les commandes à distance modifiée en usine comportent :

- Un point bleu sur l'extérieur du carton de livraison.
- Un plastron correct dans le carton.
- Un plastron incorrect dans le carton. Détruire le plastron incorrect et utiliser le correct.

GARANTIE

Lors de l'entretien de tout produit avec une commande à distance Commander 3000 Classic montée à tribord avec le mauvais autocollant de plastron, le remplacer et soumettre une réclamation de garantie.

Remplir la demande de garantie et mentionner :

Le numéro de série du hors-bord.

La qté. 1 réf.n 37-827289--4 autocollant de plastron tribord.

Une (1) heure de main d'œuvre.

Code de main d'œuvre de la garantie – NJC.

Code de pièce – 352.

Code de panne – 40.

Mercury Marine
Produits et services de marine
W6250 Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939
Etats-Unis
Téléphone : 920-929-5000
www.mercurymarine.com

NOTE DE RAPPEL SELON LE FEDERAL BOAT SAFETY ACT

Cher Monsieur, chère Madame,

Il apparaît dans nos registres que votre bateau est **peut-être** équipé d'une commande des gaz/d'inverseur Commander 3000 faisant l'objet d'un rappel selon le Federal Boat Safety Act. L'autocollant de plastron des commandes Quicksilver Commander 3000 1 construites entre le 12 août 1999 et le 29 septembre 1999 risque ne pas être correct. Le « R » pour la marche arrière pointe vers l'avant et le « F » de marche avant pointe vers l'arrière sur les autocollants de plastron en question. Les utilisateurs de bateau expérimentés ne seront pas déroutés par cette erreur, mais Mercury Marine a décidé de procéder à un rappel pour corriger cette erreur. L'objet de ce rappel est exclusivement la correction d'une erreur d'impression de l'autocollant sur certaines commandes des gaz/d'inverseur Commander 3000. La commande des gaz/d'inverseur Commander 3000 doit fonctionner normalement. Dans le cas contraire, veuillez porter ce problème à l'attention de votre concessionnaire agréé Mercury/Mariner/MerCruiser.

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE ?

1. Déterminer si une commande Commander 3000 est posée sur votre bateau.
2. Si vous avez une commande Commander 3000, regardez si elle comporte l'autocollant de plastron correct.

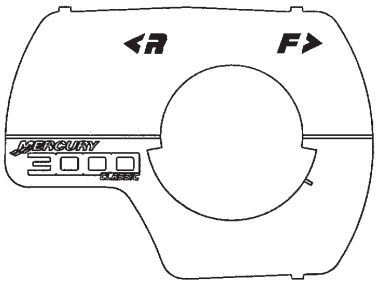

Mauvais autocollant de plastron

Ce rappel vous concerne si le « R » de l'autocollant du plastron pointe vers l'avant de la poignée de commande.

3. **En cas de mauvais : autocollant de plastron de commande** : Prenez rendez-vous avec un concessionnaire agréé pour effectuer l'entretien de votre produit Mercury, Mariner ou MerCruiser et apportez votre bateau **et cette lettre** au rendez-vous.
4. **Si l'autocollant de plastron de commande est correct ou si le bateau est vendu ou revendu :** Veuillez remplir la partie inférieure de l'imprimé au dos de la lettre et renvoyez-nous la lettre dans l'enveloppe fournie.

Veuillez accepter les excuses de Mercury pour ce désagrément. Nous avons entrepris cette action dans l'intérêt de la sécurité et de la satisfaction de notre aimable clientèle. En cas de question ou pour assistance pour trouver un concessionnaire agréé, gardez cette lettre à portée de main et appelez le : E.U. 800-309-4743. Canada 905-567–6372 ext. 259.

Nous vous prions d'agréer, cher Monsieur, chère Madame, l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Mercury Service